

Most 35-007..1

Most přes sil. III/27250

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 35-007..1 (Most přes sil. III/27250)

Okres: Liberec

Prohlídku provedl: Skoblová Pavlína

Datum provedení prohlídky: 27.11.2017

Poznámka:

Výkon běžné prohlídky byl proveden na základě smluvního vztahu s ŘSD ČR, správa Liberec ve spolupráci s Ing. Tomášem Míčkou (registrační číslo osvědčení: 97/2017). Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané BPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (BMS).

Počasí v době provádění prohlídky:

zataženo

Způsob zpřístupnění:

Přístup z terénu.

Teplota vzduchu: 5.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 35

Staničení km: 13.863km

Ev.č.mostu: 35-007..1

Název objektu: **Most přes sil. III/27250**

Vn= 32.0t

Vr= 80t

Ve= 196t

Max.nápr.tlak = 24.0t

Stav mostu: spodní stavba: I - Bezvadný

nosná konstrukce: II - Velmi dobrý

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru: staničení převáděné komunikace I/35

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU**3. Mostní svršek**

[3.1] 3.1 Vozovka

Povrch vozovky otevřený, opravované trhliny.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Pod římsami zatéká na okraje konzoly mostovky.

Těsnění dilatačních spár v římsách nefunkční.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla

Místy uvolněné spojovací šrouby svodidlových pásnic a distančních prvků.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Nefunkční tmel z dilatačních spár v římsách odstranit, spáru vyčistit, napenetrovat stykové plochy a zatěsnit trvale pružným tmelem

[2] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla Dotáhnout , případně doplnit spojovací šrouby svodidel.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.12.2017

Číslo jednací:

Poznámka:

S výsledky BPM byl seznámen zástupce zadavatele Ing. Josef Tomeš.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Šířkové uspořádání na mostě po směru staničení



Pohled zprava



Podhled pravého okraje konstrukce

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Pod římsami zatéká na okraje konzoly mostovky.



Dilatační spára v římse nad opěrou 1

3.3 Řimsy, obrubníky, zálivky

Těsnění dilatačních spár v římách nefunkční.



Mostní závěr nad opěrou 2



Povrch vozovky

3.1 Vozovka

Povrch vozovky otevřený, opravované trhliny.