

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC**

středisko Kladenské doly
273 06 LIBUŠÍN
IČO: 00007536 zapsán v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl A XVIII, vložka 433

MILOTA Kladno, spol., s r.o.
Hutská 1557
272 01 KLADNO

Váš dopis č. j.:
Ze dne: 15.08.2017

Číslo jednací: 2017/12108/PKÚ/KLA
Vyřizuje: Mgr. Prylová Kristýna/OHM/821/17
Telefon: 312 814 235
Libušíň 23.08.2017

Počet listů: 2
Počet příloh: 1

**Báňské posouzení a zařídění staveniště – novostavba budovy na pozemku parc.č. 5679
v k.ú. Kladno**

Situování vzhledem k CHLÚ: Švermov

Situování vzhledem ke stanoveným bezpečnostním pásmům: mimo bezpečnostní pásmo HDD

Období prováděného výrubu: 1880-1896

Výrub zajišťován dolem: Amálie a dolem František v Kladně

Nadmořská výška povrchového terénu: cca +380 m n.m.

Nadmořská výška počvy těžené hlavní sloje: cca +130 m n.m.

Hloubka uložení sloje: cca 250 m (na hranicích dobývání) Poloměr účinné plochy: 175 m (max.)

Anomálie uložení v hlubině: složité úložní a báňsko-technické podmínky dobývání, komplikovaná tektonická stavba uhelného ložiska, etapovitý způsob dobývání, nerovnoměrné vedení porubní fronty, okrajové vlivy za hranicemi dobývání

Poklesy souvisejícího terénu: území není nivelačně sledováno

Charakteristika projevů důlních vlivů na povrchovém terénu:

Tvorba poklesové kotliny v ploše staveniště byla komplikována nepříznivým vývojem sloje a rovněž nesouvisle vedenou porubní frontou v poměrně dlouhém časovém období. Přes časový odstup od ukončení těžby nelze vyloučit drobné nespojitě porušení terénu nebo pohyb na hranách dosahu důlních vlivů postupně prováděného výrubu. Tento pohyb může být iniciován řadou nedůlních faktorů – přetížení terénu, atmosférické vlivy, spodní a povrchová voda, otřesy z provozu a v neposlední řadě zatápěním vyuhlených prostor a dodatečným poklesem po ukončení čerpání důlních vod v této části revíru. Pod centrální částí města Kladna jsou evidovány nebilanční uhelné zásoby HKS vázané v několika zbytkových pilířích. Rozhodnutím zainteresovaných stran ze dne 28.1.1994 bylo stanoveno budoucí možnou těžbu těchto zásob nezohledňovat.

Na základě výše uvedených skutečností a po vyhodnocení dostupných báňsko-technických podkladů a rovněž s přihlédnutím k charakteru stavby jakož i možnosti dodatečného přetvoření místního terénu se staveniště zařazuje následovně:

**do V. skupiny stavenišť
podle ČSN 73 0039 - navrhování objektů na poddolovaném území**

Zatřídění je zpracováno tak, že při jeho respektování projektantem nebude dotčena ochrana výhradního ložiska v hranicích CHLÚ spravovaných organizací Palivový kombinát Ústí, státní podnik ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a současně tím bude zajištěna ochrana navrhovaných objektů na poddolovaném území.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK se sídlem v Chlumci
středisko Kladenské doly
273 06 LIBUŠÍN
-2-




Ing. Vladimír Polívka
vedoucí střediska

Příloha: doplněný snímek katastrální mapy

Na vědomí: OBU pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského



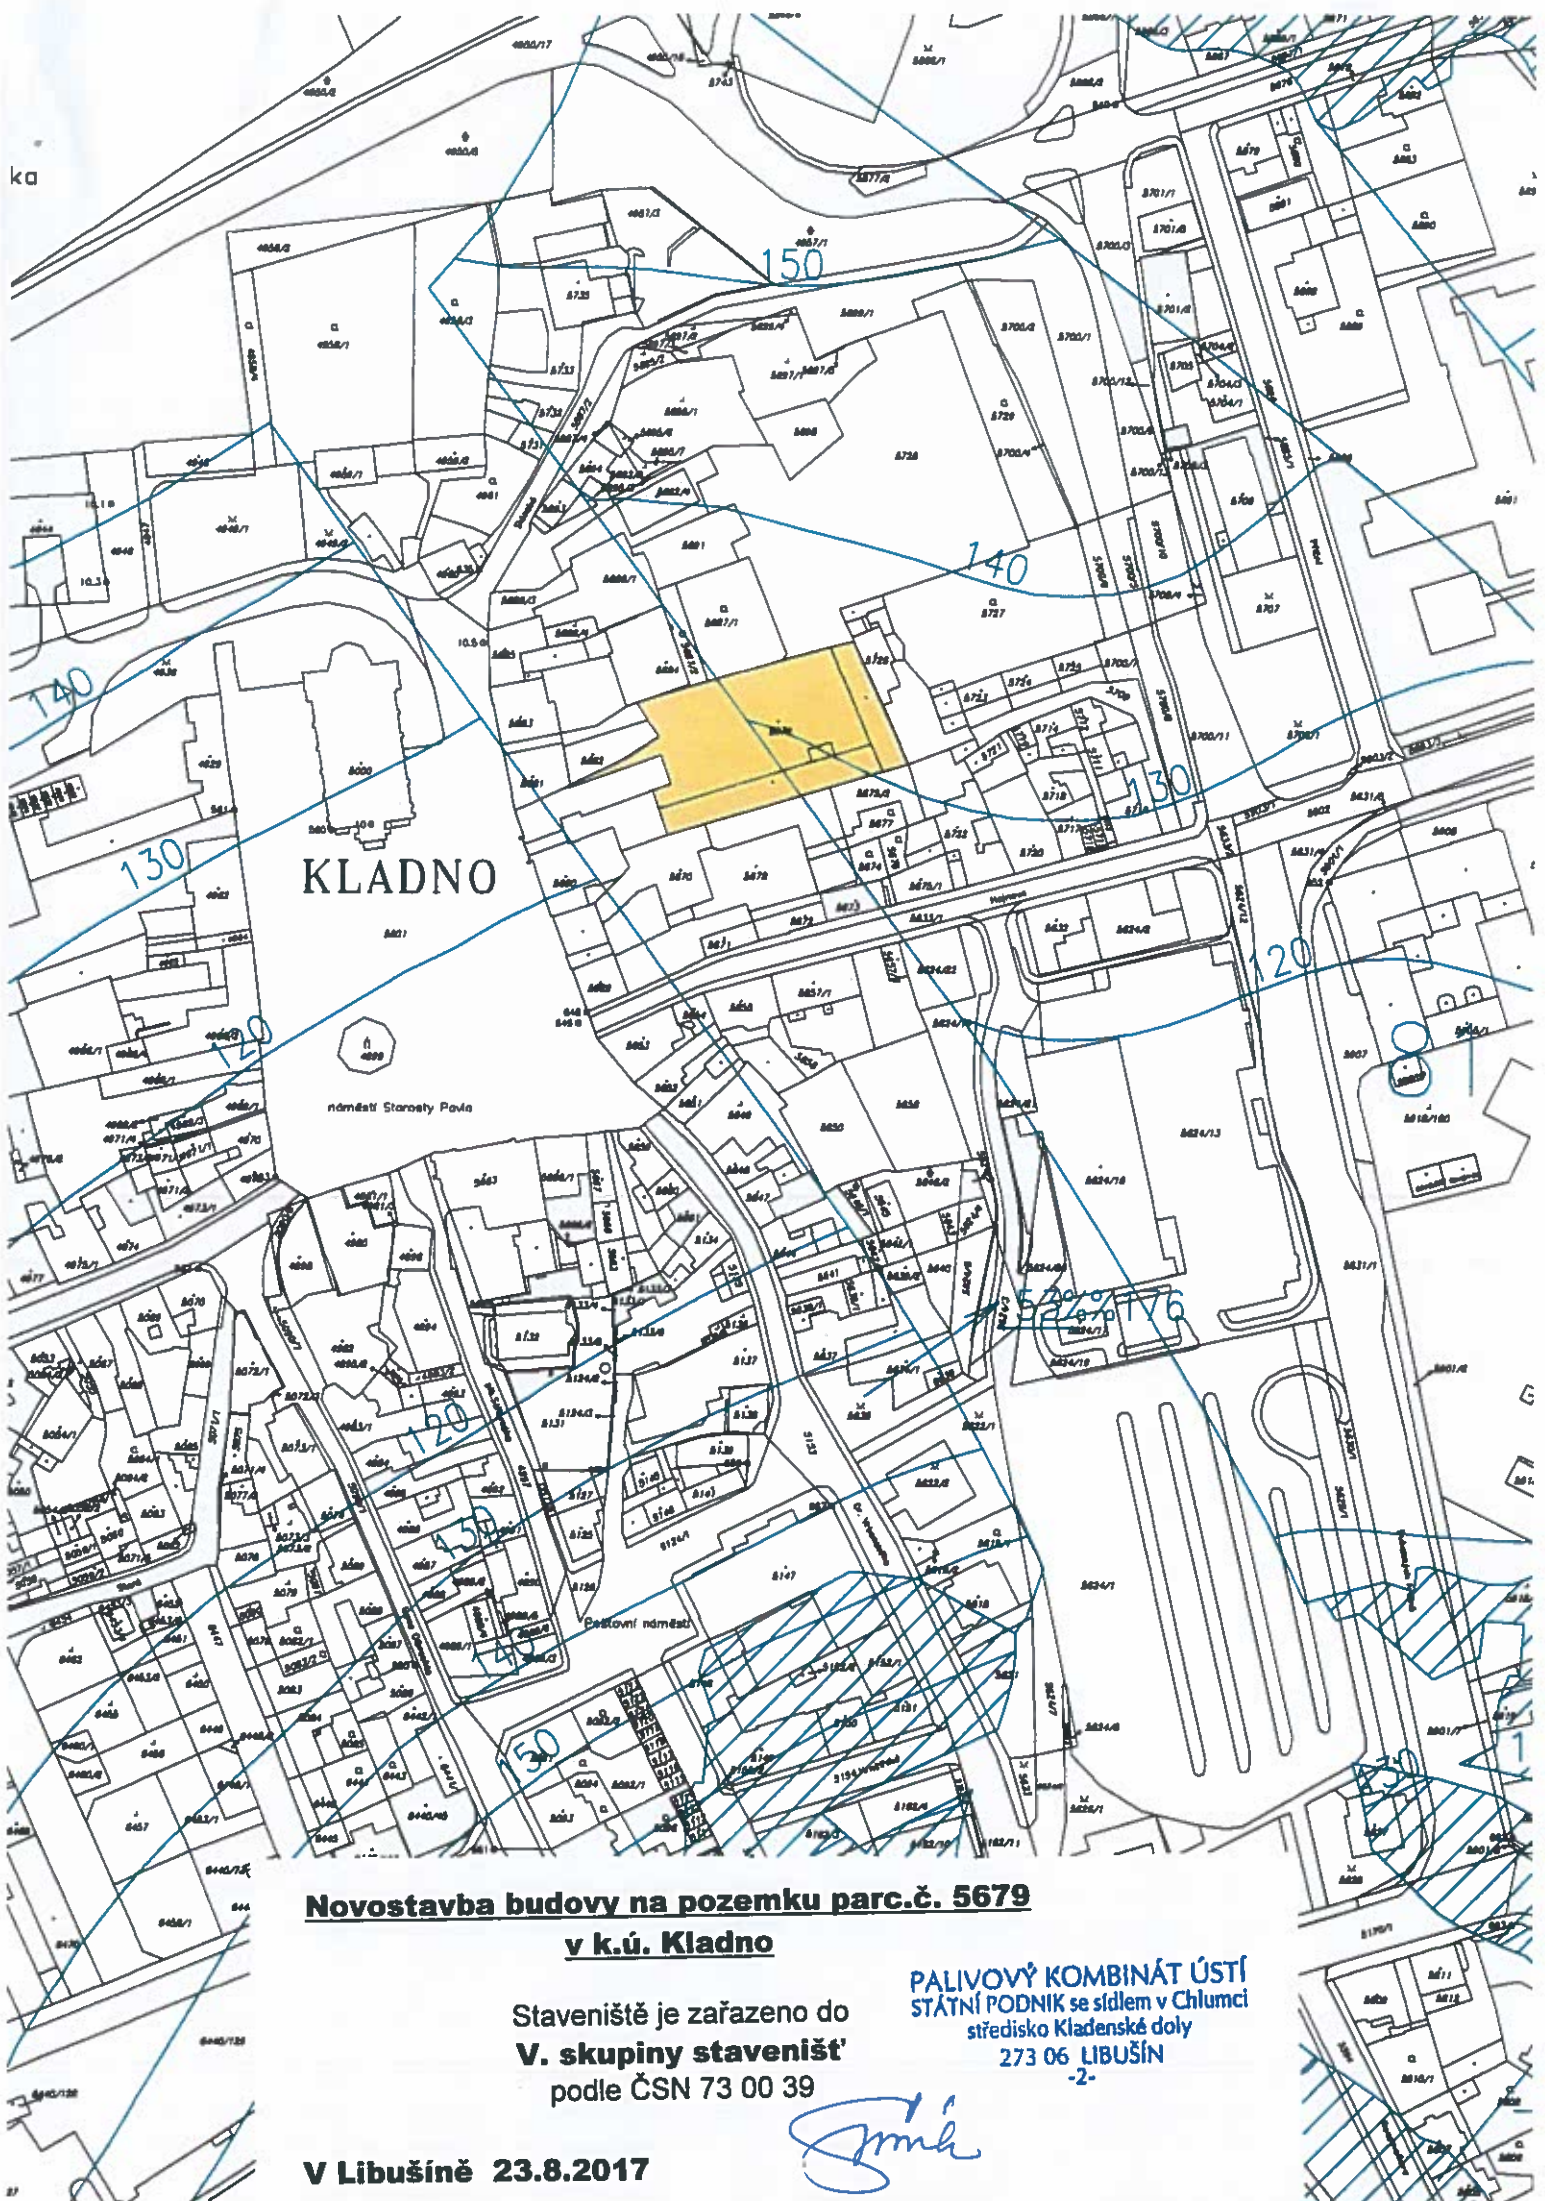

**Novostavba budovy na pozemku parc.č. 5679
v k.ú. Kladno**

Staveniště je zařazeno do
V. skupiny stavenišť
podle ČSN 73 00 39

**PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK se sídlem v Chlumci
středisko Kladenské doły
273 06 LIBUŠÍN
-2-**

V Libušíně 23.8.2017